

Encrassement du clapet

SOLUTION :

Modification de la sortie d' eau chaudière.

Remplacement des pièces repères 46 et 51 (CE160A)

Remplacement des pièces repères 48 et 53 (CE260A)

par des pièces en laiton références

Repères 46A (CE160A) 48A (CE260A) référence : DP569A00

Repères 51A (CE160A) 53A (CE260A) référence : CM626A56

MISE EN PLACE :

Démonter le capot supérieur repère 32 , retirer le bouton de robinet .

Démonter le robinet

Déboîter la chaudière du socle

Retirer la douchette repère 51 ou 53

Ouvrir la chaudière et remplacer le siège de clapet 46 ou 48 par la nouvelle pièce en laiton.

Remonter la chaudière en remplaçant la douchette 51 ou 53 par la nouvelle pièce en laiton.

